

ALMEIDA, L.F.R.; HERNANDEZ, F.B.T.; MOLINA, P.M. Diagnóstico da qualidade físico-biológica da água do córrego Água da Bomba, Regente Feijó, SP. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESP, XVIII, Jaboticabal, 14 e 15 de novembro de 2006. 4p. CD-ROM. ISBN 85-88792-05-2. ORGANIZAÇÃO: Eivaldo Antônio da Silva; Heleniza de Moura Cipriano. EDITOR: CGB/PROP e UNESP. REALIZAÇÃO: UNESP.

DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE FÍSICO-BIOLÓGICO DA ÁGUA DO CÓRREGO ÁGUA DA BOMBA, REGENTE FEIJÓ, SP.

Larissa Fernanda Rosa de Almeida, Fernando Braz Tangerino Hernandez, Pablo Moreno Molina. - Agronomia - Agronomia - Departamento de Fitossanidade, Engenharia Rural e Solos - Faculdade de Engenharia - Campus de Ilha Solteira.

O uso intensivo do solo para as atividades agrícolas, que na maioria das vezes ocorre sem o devido cuidado com a conservação do meio ambiente e o efeito da poluição ocasionada pelo despejo de resíduos urbanos de origem doméstica e industrial, geralmente culminam com a degradação das microbacias, potencializando assim os problemas de qualidade de água e impossibilitando a sua utilização para a irrigação.

O diagnóstico físico-biológico da água de um manancial pode evidenciar o uso inadequado do solo e os efeitos do lançamento de efluentes em um corpo d'água, suas limitações de uso e ainda o seu potencial de auto-depuração, como aponta Vanzela et al. (2004) a necessidade de se monitorar a concentração de sólidos em microbacias degradadas, dado ao potencial de assoreamento do leito. E ainda segundo Nakayama e Bucks (1986), a utilização de águas de qualidade ruim pode provocar obstrução de tubulações e emissões em sistemas de irrigação ou ainda causar danos à saúde de consumidores do alimento irrigado, sendo importante verificar as concentrações de microorganismos patogênicos.

Ayers & Westcot (1984) alegam que os aspectos qualitativos da água devem ser considerados na irrigação, já que dependendo das suas características, o seu uso pode se tornar limitado ou inviabilizado, portanto, este trabalho teve por objetivo avaliar mensalmente as características físico-biológicas da água do córrego Água da Bomba e seus afluentes, em Regente Feijó, SP, verificando o seu potencial para a irrigação.

Foram georreferenciados inicialmente três pontos de amostragem, em setembro de 2004, ao longo do leito principal na microbacia do Córrego Água da Bomba, localizada dentro da Bacia do Rio Laranja Doce (SIGRH, 2005) e no município de Regente Feijó - SP, entre as coordenadas 21°58'32" S e 51°31'20" W e 22°05'29" S e 51°27'39" W, com área de 61,49 km² e perímetro de 37,21 km. Em fevereiro de 2005, com a necessidade de verificar a influência dos afluentes Córrego Sem Nome e Laticínio, sobre a qualidade de água do córrego, foram escolhidos dois novos pontos, sendo junho de 2005 o período final de coleta de todos os locais.

As localizações dos pontos de amostragem são: Ponto 1 - Localizado a uma distância de 35 m à montante do lançamento da saída 1 da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE; Ponto 2 - Localizado no afluente Córrego Sem Nome cuja foz localiza-se entre os dois lançamentos de efluente final da ETE ; Ponto 3 - Dista aproximadamente 40 m à jusante da saída da ETE; Ponto 4 - Situado no Córrego do Laticínio à 97 m da confluência com o Córrego Água da Bomba; Ponto 5 - À 2.760 m à jusante do lançamento da ETE.

Os parâmetros físicos analisados foram sólidos suspensos totais e sólidos dissolvidos totais, e a classificação utilizada segue a metodologia proposta por Nakayama & Bucks (1986). Para a avaliação biológica foram observadas as concentrações de coliformes totais e *Escherichia coli*, considerando a preocupação com microorganismos patogênicos, estabelecida de acordo com a Resolução Nº 357/05 do CONAMA (2005) e Águas de Classe II.

Os resultados dos parâmetros físicos analisados na água do manancial estão apresentados na Tabela 1, onde pode-se verificar o potencial de dano a sistemas de irrigação localizada em relação aos valores encontrados de sólidos suspensos e dissolvidos. Apenas para sólidos suspensos algumas amostras apresentaram alto risco de dano a esta irrigação, podendo haver a necessidade de automação do sistema de

filtragem, retrolavagem definida por tempo ou diferencial de pressão, o que representaria investimentos maiores para o irrigante.

Para os sólidos suspensos, os pontos 3 e 5 foram os que apresentaram mais valores classificados como altos (20 % das amostras), porém, com relação a esse parâmetro não ocorreram valores acima dos críticos para a irrigação localizada.

TABELA 1. Distribuição dos resultados de sólidos suspensos e dissolvidos, em relação ao potencial de dano a operação dos sistemas de irrigação localizada.

Parâmetro	Mín.	Máx.	Méd.	Potencial de dano a sistemas de irrigação localizada		
				Baixo (% das amostras)	Médio	Alto
Sólidos Suspensos¹ mg/l						
Ponto 1	20,0	124,0	54,2	70	20	10
Ponto 2	24,0	58,0	44,0	60	40	-
Ponto 3	37,0	130,0	67,8	40	40	20
Ponto 4	26,0	61,0	42,4	60	40	-
Ponto 5	21,0	160,0	65,0	60	20	20
Sólidos Dissolvidos² mg/l						
Ponto 1	66,0	266,0	119,4	100	-	-
Ponto 2	40,0	402,3	280,5	100	-	-
Ponto 3	85,0	192,0	117,7	100	-	-
Ponto 4	46,0	198,0	109,4	100	-	-
Ponto 5	66,0	312,0	165,6	100	-	-

¹ Baixo (< 50 mg/l); Médio (50 - 100 mg/l); Alto (> 100 mg/l); ² Baixo (< 500 mg/l); Médio (500 - 2.000 mg/l); Alto (> 2.000 mg/l). Fonte: Nakayama & Bucks (1986).

As Figuras 1a e 1b revela uma tendência de aumento dos valores de concentração dos sólidos suspensos com o aumento da precipitação, já que o transporte de sedimento, dentre outros fatores, depende do escoamento das águas da chuva (Carvalho et al., 2000), ocorrendo com maior freqüência durante o período chuvoso. O ponto 5, sendo o exultório, recebe os sólidos erodidos de toda área estudada, o que poderia explicar os maiores valores de sólidos suspensos neste local.

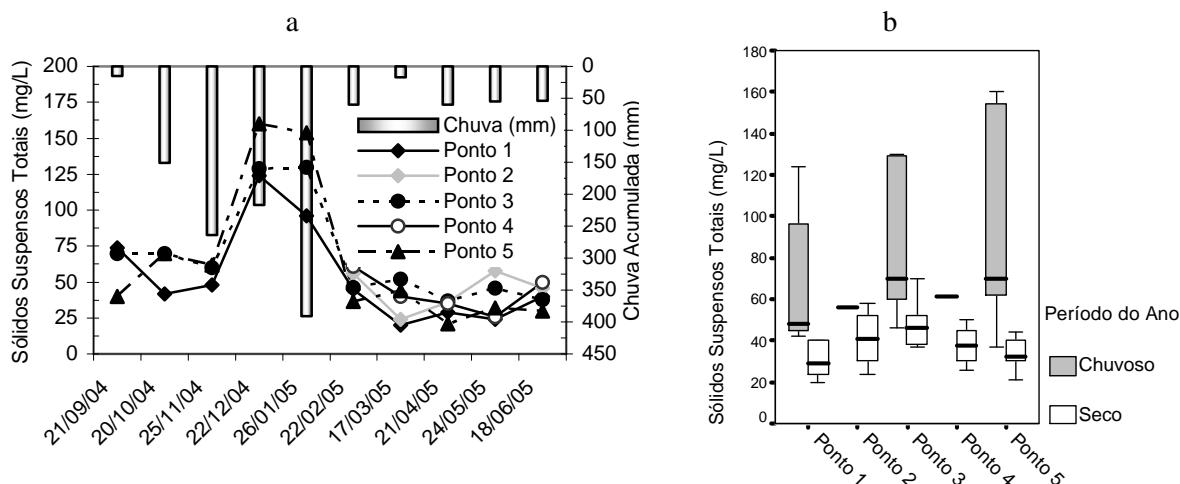


FIGURA 1. Variação espacial e temporal da concentração de sólidos suspensos na água (a) e distribuição dos resultados entre os períodos, seco e chuvoso (b).

Pelas Figuras 2a e 2b verifica-se que nos pontos 3, 4 e 5, os valores de concentração de sólidos dissolvidos aumentou durante o período seco, pois segundo Vanzela (2004) a redução do volume de água do córrego durante o período seco do ano, promove o aumento da concentração de sólidos dissolvidos. Os pontos 5 e 2 foram os que apresentaram, respectivamente, os maiores valores de sólidos suspensos e dissolvidos. O ponto 2 recebe o escoamento da área de drenagem de cultivo de algodão, que pode contribuir com quantidades significativas sólidos dissolvidos provenientes dos resíduos de fertilizantes.

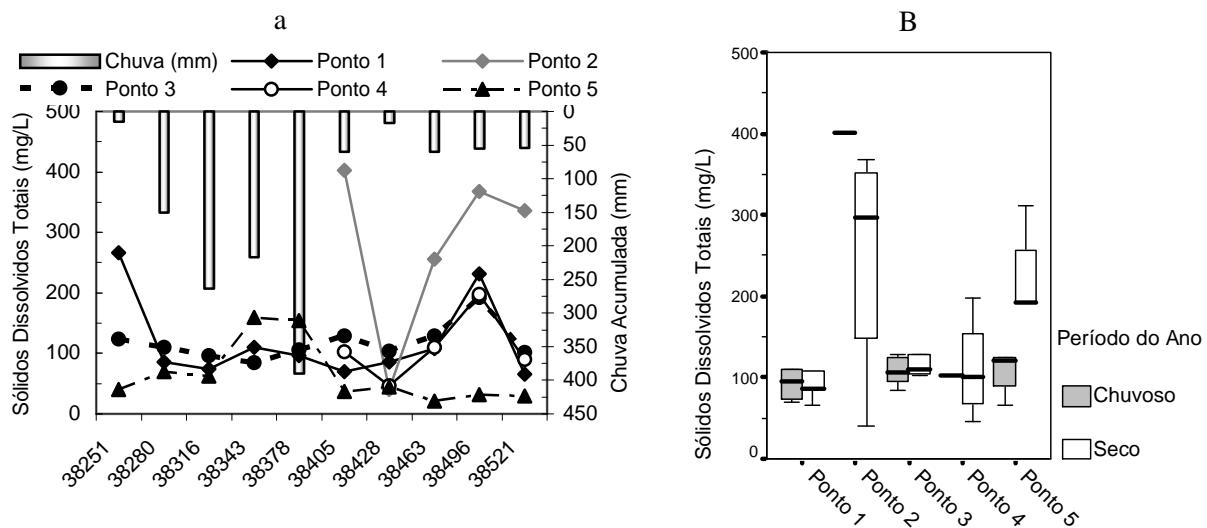


FIGURA 2. Variação espacial e temporal da concentração de sólidos dissolvidos na água (a) e distribuição dos resultados entre os períodos, seco e chuvoso (b).

Quanto aos parâmetros biológicos, a classificação de coliformes de acordo com o uso de Classe 2 destinada à irrigação, estão apresentadas na Tabela 2, onde é possível observar que nos pontos 1, 3 e 5 as concentrações de coliformes totais apresentaram os maiores valores, com 100% das amostras inadequadas para a irrigação de frutas e hortaliças consumidas cruas e com casca. Já os pontos 2 e 4 não mostraram problemas com esse parâmetro. Os coliformes fecais tiveram comportamento semelhante.

Os pontos 1, 3 e 5 apresentaram altos valores de coliformes porque esses pontos sofrem influência direta de resíduos urbanos, sendo que o ponto 1 recebe a água de drenagem urbana e os pontos 3 e 5, além da água do ponto 1, recebem o efluente da estação de tratamento de esgoto. Os pontos 2 e 4 estando localizados nos exultórios de afluentes do córrego Água da Bomba, não sofrem influência de resíduos urbanos, o que explica os baixos valores de coliformes nesses pontos.

TABELA 2. Distribuição dos resultados da concentração de coliformes em relação ao uso de água de classe 2 para a irrigação

Parâmetro	Mín.	Máx.	Méd.	Classificação	
				Aceitável	Inadequado
Coliformes Totais ¹	por 100 ml			(% das amostras)	
Ponto 1	31.078	1.680.900	792.498	-	100
Ponto 2	350	563	428	100	-
Ponto 3	98.600	1.633.200	846.795	-	100

ALMEIDA, L.F.R.; HERNANDEZ, F.B.T.; MOLINA, P.M. Diagnóstico da qualidade físico-biológica da água do córrego Água da Bomba, Regente Feijó, SP. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESP, XVIII, Jaboticabal, 14 e 15 de novembro de 2006. 4p. CD-ROM. ISBN 85-88792-05-2. ORGANIZAÇÃO: Eivaldo Antônio da Silva; Heleniza de Moura Cipriano. EDITOR: CGB/PROP e UNESP. REALIZAÇÃO: UNESP.

Ponto 4	410	860	595	100	-
Ponto 5	35.165	1.690.000	1.010.900	-	100
Coliformes Fecais ²	por 100 ml				(% das amostras)
Ponto 1	820	345.000	112.627	20	80
Ponto 2	0	20	7	100	-
Ponto 3	14.706	291.000	125.707	-	100
Ponto 4	152	325	247	100	-
Ponto 5	9.500	199.000	39.278	-	100

¹ Aceitável (< 5.000 un/100 ml); Inadequado (> 5.000 un/100 ml); ² Aceitável (< 1.000 un/100 ml); Inadequado (> 1.000 un/100 ml). **Fonte:** Resolução Nº 357/05 do CONAMA (2005).

As análises obtiveram maiores valores de coliformes totais no período seco do ano, nos pontos 1, 3 e 5 indicando que existe outra fonte poluente contribuindo com quantidades constantes de coliformes totais e ainda a redução do volume de água durante este período não proporciona o efeito diluição e a qualidade biológica da água fica comprometida. Com relação aos coliformes fecais, verificou-se um comportamento diferenciado entre os locais avaliados. Nos pontos 1 e 5 os maiores valores foram obtidos no período chuvoso, enquanto para o ponto 3, os maiores valores ocorreram no período seco do ano, comportamento que provavelmente está relacionado com a origem dos poluentes predominantes nesses pontos, sendo nos pontos 1 e 5 de drenagem pluvial e no ponto 3 de lançamento de efluente de estação de tratamento de esgoto.

Os resultados das características físicas da água e as classificações consideradas apontam a necessidade de sistemas de filtragem e/ou tratamento para uso em irrigação localizada, pois sua ausência poderá levar à obstrução de tubulações e emissores em função dos níveis de sólidos em suspensão encontrados. Esse problema, na maioria dos casos, pode ser atenuado pela utilização de um sistema com dois filtros (Philips, 1985, citado por Soccol, 2003), de areia e malha ou disco, mas neste caso, o filtro de areia parece ser dispensado dado que as concentrações dos sólidos não são elevadas.

Já em relação à alta taxa de concentração de coliformes encontrados nos ponto 1, 3 e 5, decorrentes da ação antrópica, desautoriza seu uso *in natura* para consumo humano, traz preocupação no uso na dessedentação animal e exigiria tratamento químico para uso na irrigação de hortaliças e frutos que seriam consumidas cruas e com a casca, dependendo do tipo de sistema de irrigação empregado, pode também oferecer grande risco à saúde do irrigante, havendo a necessidade de equipamento de proteção individual.

Referências Bibliográficas

AYERS, R.S; WESTCOT, D. W. Calidad del agua para la agricultura. Roma: FAO, Estudio FAO Riego y Drenaje, n. 29, 1984. 85p.

CARVALHO, N. DE O.; FILIZOLA JUNIOR, N. P.; SANTOS, P.M.C. DOS; LIMA, J. E. F. W. Guia de avaliação de assoreamento de reservatórios. Brasília: ANEEL/Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, 2000. 132p.

CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução n. 357. Ministério do Meio Ambiente. 23p. 2005.

NAKAYAMA, F.S.; BUCKS, D.A. Trickle irrigation for crop production. St. Joseph: ASAE, 1986. 383p.

ALMEIDA, L.F.R.; HERNANDEZ, F.B.T.; MOLINA, P.M. Diagnóstico da qualidade físico-biológica da água do córrego Água da Bomba, Regente Feijó, SP. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNESP, XVIII, Jaboticabal, 14 e 15 de novembro de 2006. 4p. CD-ROM. ISBN 85-88792-05-2. ORGANIZAÇÃO: Eivaldo Antônio da Silva; Heleniza de Moura Cipriano. EDITOR: CGB/PROP e UNESP. REALIZAÇÃO: UNESP.

SIGRH - Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo; Base Georreferencial.
<http://www.sigrh.sp.gov.br>. 20 Jul. 05

SOCCOL, O. J. Construção e avaliação de hidrociclone para a pré-lavagem de água de irrigação. Piracicaba: USP, 2003.109p. Tese Doutorado.

VANZELA, L. S. Qualidade de Água para a Irrigação na Microrregião do Córrego Três Barras no Município de Marinópolis. Ilha Solteira: UNESP, 2004. 105p. Dissertação Mestrado.

VANZELA, L. S., LIMA, R. C., HERNANDEZ, F. B. T., MAURO, F. Diagnóstico da Vazão e Descarga Sólida Total do Córrego Três Barras no Município de Marinópolis - SP. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 33, 2004, São Pedro - SP. Anais... SBEA, 2004. p. 4.